



129085, г. Москва, проспект Мира,  
дом 105 стр. 1, эт. 6 пом. 657, 670.  
Тел./факс: +7 (495) 279 90 08  
[www.sppr2.ru](http://www.sppr2.ru)

**№1836 от 05.08.2021**

Участникам системы  
Тахографического контроля РФ

### Информационное письмо

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электронной подписи и тахографии при активизации тахографа в память блока СКЗИ тахографа должен записываться квалифицированный сертификат, соответствующий указанным требованиям.

Производители тахографов проинформировали о том, что необходимый квалифицированный сертификат может быть загружен в блок СКЗИ тахографа только в те модели тахографов, которые указаны в таблице №1.

Таблица №1

| <b>Модель тахографа</b>               | <b>Версия ПО</b>   | <b>Производитель</b>               |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| "ШТРИХ-ТахоRUS"<br>SM 10042.00.00-13  | Основная плата: v.1176 от<br>15.08.2014<br>Дополнительная<br>плата: v.314<br>(Бывшая Основная плата:<br>v.1174 от 15.08.2014<br>Дополнительная плата: v.114) | ООО "НТЦ<br>"Измеритель"           |
| "ШТРИХ-ТахоRUS"<br>SM 100.42.00.00.14 | Основная плата: v.1374<br>Дополнительная плата: v.314<br>(Бывшая Основная плата:<br>v.1372 от 11.07.2014<br>Дополнительная плата: v.312)                     | ООО "НТЦ<br>"Измеритель"           |
| "DTCO 3283"                           | V 01.02.30   | ООО "Континентал<br>Аутомотив РУС" |
| "Drive 5"                             | v. 1.03.6210   | ООО "НОВЫЕ<br>РЕШЕНИЯ ДРАЙВА"      |
| "Drive Smart"                         | v. 1.03.4890   | ООО "НОВЫЕ<br>РЕШЕНИЯ ДРАЙВА"      |
| "Меркурий ТА-001"                     | v.1.05.0001  | ООО "Инкотекс-Т"                   |
| "ТЦА-02НК"<br>исполнение "У"          | v. 04.04   | АО "Автоэлектроника"               |

|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| "Касби Smart"          | v. 01.01 | АО "Азимут"       |
| "МИКАС 20.3840 10 000" | v. 3686  | ООО "НПП "ИТЭЛМА" |

До замены блока СКЗИ тахографа или вводом в эксплуатацию нового, не активированного тахографа, необходимо определить, какая версия ПО установлена в тахографе. Если версия ПО, установленная в тахографе не соответствует версии, указанной в таблице № 1, то перед установкой блока СКЗИ в тахограф необходимо обновить ПО тахографа, приведя его в соответствие с таблицей №1.

В тахографе со старым ПО при попытке активации по новому протоколу (который тахограф не поддерживает) блок СКЗИ выдаёт сообщение об ошибке, которое тахограф интерпретирует как «НКМ не функционален». При этом, если блок СКЗИ после этого вынуть и переставить в тахограф с новым ПО, то он может быть активирован.

Невыполнение указанных рекомендаций, повлекшее за собой отказ в работе блока СКЗИ тахографа, будет являться основанием для отказа в замене отказавшего блока СКЗИ тахографа по гарантии.

Генеральный директор



О.Ю. Брацин